

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

OBRÁBENÉ MATERIAĽY
OBRÁBANE MATERIALY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NASTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VBD

REZNÉ MATERIAĽY
REZNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMINEK

OPOTREBENÍ
OPOTREBOVANIE


DALŠÍ INFORMACE
DALSIE INFORMACIE

Podle tvaru obrobku a typu soustruhu se zvolí základní metoda soustružení, tj. směr posuvu a smysl otáčení vřetene pro soustružení pravého vnějšího nebo vnitřního závitu resp. levého vnějšího či vnitřního závitu. Volbu lze provést podle obrázků v *tabulce č. 13*.


Tabulka č. 13a / Tabuľka č. 13a

Podľa tvaru obrobku a typu sústruhu sa zvolí základná metóda sústruženia, tj. smér posuvu a zmysel otáčania vretena pre sústruženie pravého vonkajšieho alebo vnútorného závitu, resp. ľavého vonkajšieho alebo vnútorného závitu. Voľbu je možné urobiť podľa obrázkov v *tabuľke č. 13*.

Tabulka č. 13b / Tabuľka č. 13b

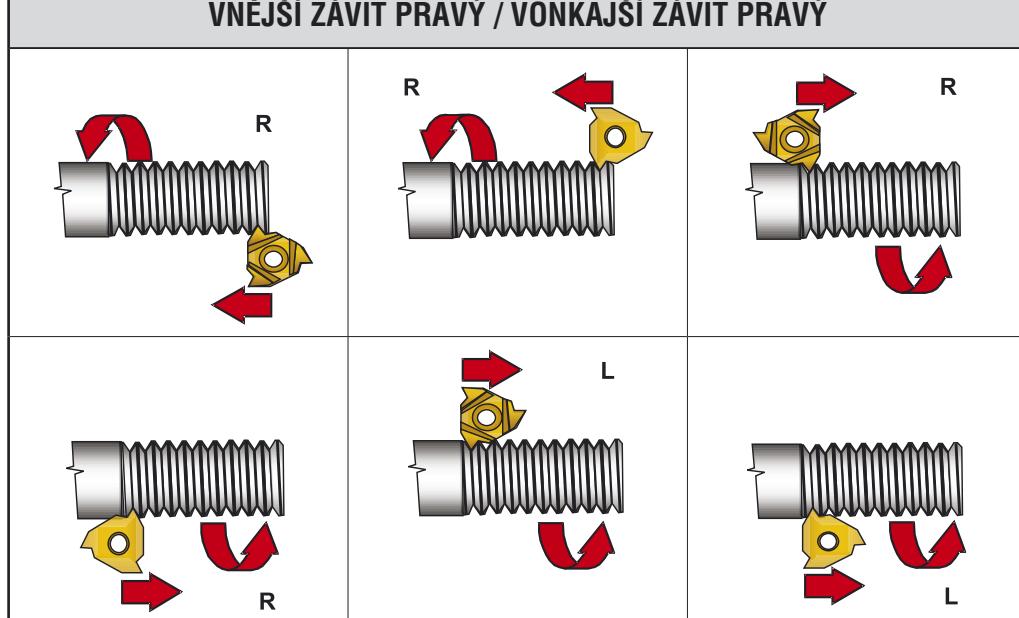


Tabulka č. 13b / Tabuľka č. 13b

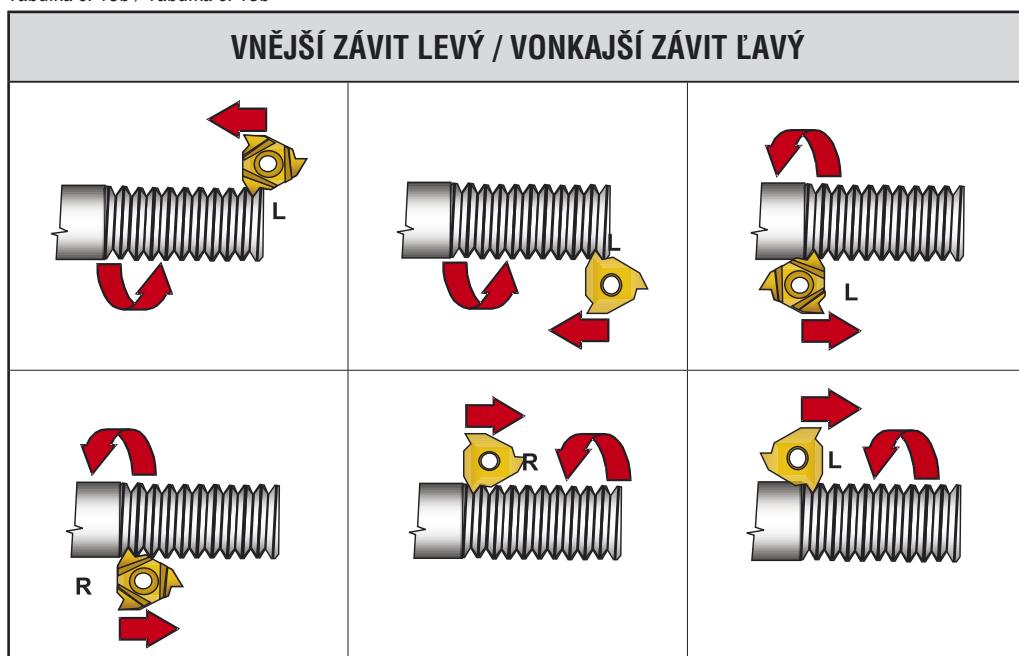

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV


Tabulka č. 13c / Tabuľka č. 13c

VNITŘNÍ ZÁVIT PRAVÝ / VNÚTORNÝ ZÁVIT PRAVÝ

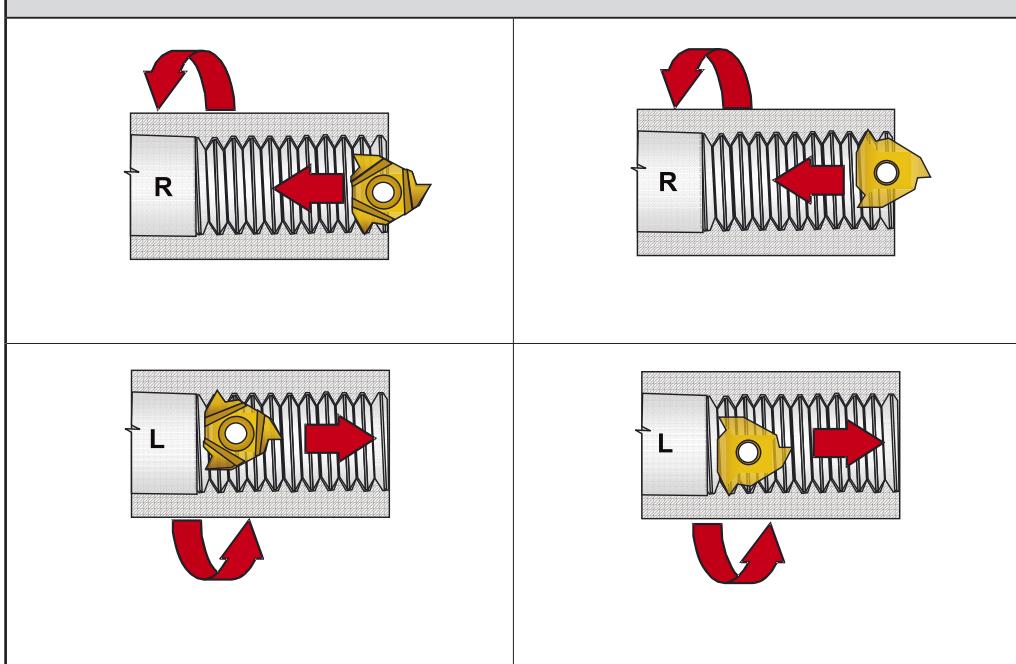

Tabulka č. 13d / Tabuľka č. 13d

VNITŘNÍ ZÁVIT LEVÝ / VNÚTORNÝ ZÁVIT ĽAVÝ

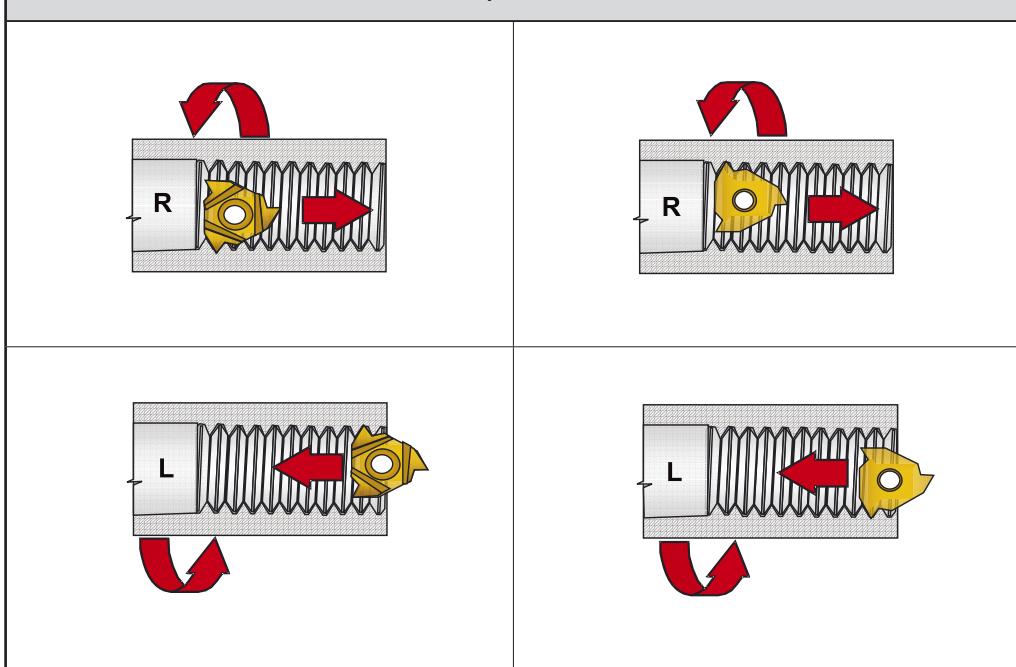

OBRÁBENÉ MATERIÁLY
OBRÁBANÉ MATERIAĽY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NÁSTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

ŘEZNÉ MATERIAŁY
REZNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNÝCH PODMIENOK

OPOTŘEBENÍ
OPOTREBOVANIE

DALŠÍ INFORMACE
DALŠIE INFORMÁCIE

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

OBRÁBENÉ MATERIAĽY
OBRÁBANE MATERIALY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NASTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

REŽNÉ MATERIAĽY
REZNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMENOK

OPOTREBENÍ
OPOTREBOVANIE

DALŠÍ INFORMACE
DALSIE INFORMACIE

Úhel stoupání lze vypočít podle vzorce:

Uhol stúpania lze vypočítať podľa vzorca:

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{p}{d_s \cdot \pi}$$

ω	úhel stoupání šroubovice	[°]
p	stoupání závitu	[mm]
d_s	střední průměr závitu	[mm]

ω	uhol stúpania skrutkoviece	[°]
p	stúpanie závitu	[mm]
d_s	stredný priemer závitu	[mm]

Úhel sklonu VBD musí odpovídat úhlu stoupání šroubovice, protože v případě, že se úhel stoupání šroubovice i úhel sklonu profilu podstatně liší, dochází ke zkreslení průřezu obrobeného závitu i k nerovnoměrnému otěru obou bočních břitů.

Zpravidla držáky závitových nožů mají konstantní úhel sklonu (naklopení VBD) $\lambda = 1,5^\circ$. Pro dosažení potřebného sklonu λ blízkého úhlu stoupání šroubovice závitu ω je zapotřebí pod břitovou destičku vložit speciální redukční podložku, pomocí které se dosáhne požadovaného úhlu sklonu λ VBD.

Pro volbu vhodné podložky pod závitovou břitovou destičku pro soustružení závitu průměru d a stoupání p je určena následující tabulka č. 14, resp. nomogram.

Uhol sklonu VRD musí zodpovedať uholu stúpania skrutkoviece, pretože v prípade, že sa uhol stúpania skrutkoviece a uhol sklonu profilu podstatne lišia, dochádza ku skresleniu prierezu obrobeného závitu a k nerovnomernému oteru obidvoch bočných rezných hrán.

Väčšinou majú držiaky závitových nožov konštantný uhol sklonu (naklopenie VRD) $\lambda = 1,5^\circ$. Predsiahnutie potrebného sklonu λ blízkeho uholu stúpania skrutkoviece závitu ω Je potrebné pod reznú doštičku vložiť špeciálnu redukčnú podložku, pomocou ktorej sa dosiahne požadovaného uha sklonu λ VRD.

Pre volbu vhodnej podložky pod závitovú reznú doštičku pre sústruženie závitu priemer d a stúpania p je určená nasledujúca tabuľka č. 14, resp. nomogram.

Tabuľka č. 14 / Tabuľka č. 14 - volba podložky


Úhel nastavení λ Uhol nastavenia λ	Pozitivní / Pozitívne						Negativní / Negatívne		pro závitové VBD pre závitové VRD TM16...ZZ
	4,5°	3,5°	2,5°	1,5°	0,5°	-0,5°	-1,5°		
Závitový nůž Závitový nôž	Označení podložky / Označenie podložky								
SER16 SIL16	PE16+4,5	PE16+3,5	PE16+2,5	PE16+1,5	PE16+0,5	PE16-0,5	PE16-1,5	PE16ZZ	
SEL16 SIR16	PI16+4,5	PI16+3,5	PI16+2,5	PI16+1,5	PI16+0,5	PI16-0,5	PI16-1,5	PE16ZZ	
SER22 SIL22	PE22+4,5	PE22+3,5	PE22+2,5	PE22+1,5	PE22+0,5	PE22-0,5	PE22-1,5	-	
SEL22 SIR22	PI22+4,5	PI22+3,5	PI22+2,5	PI22+1,5	PI22+0,5	PI22-0,5	PI22-1,5	-	

Poznámka: Zpravidla mají závitové držáky úhel naklopení $\lambda = 1,5^\circ$. Úhel naklopení je možné měnit vyměnitelnou podložkou viz. tabulka a diagram.

Poznámka: Z pravidla majú závitové držiaky uhol naklopenia $\lambda = 1,5^\circ$. Úhel naklopení je možné meniť vymeniteľnou podložkou vid. tabuľka a diagram.

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

Obrázek č. 6 - nomogram pro volbu podložky / Obrázok č. 6 - nomogram pre volbu podložky

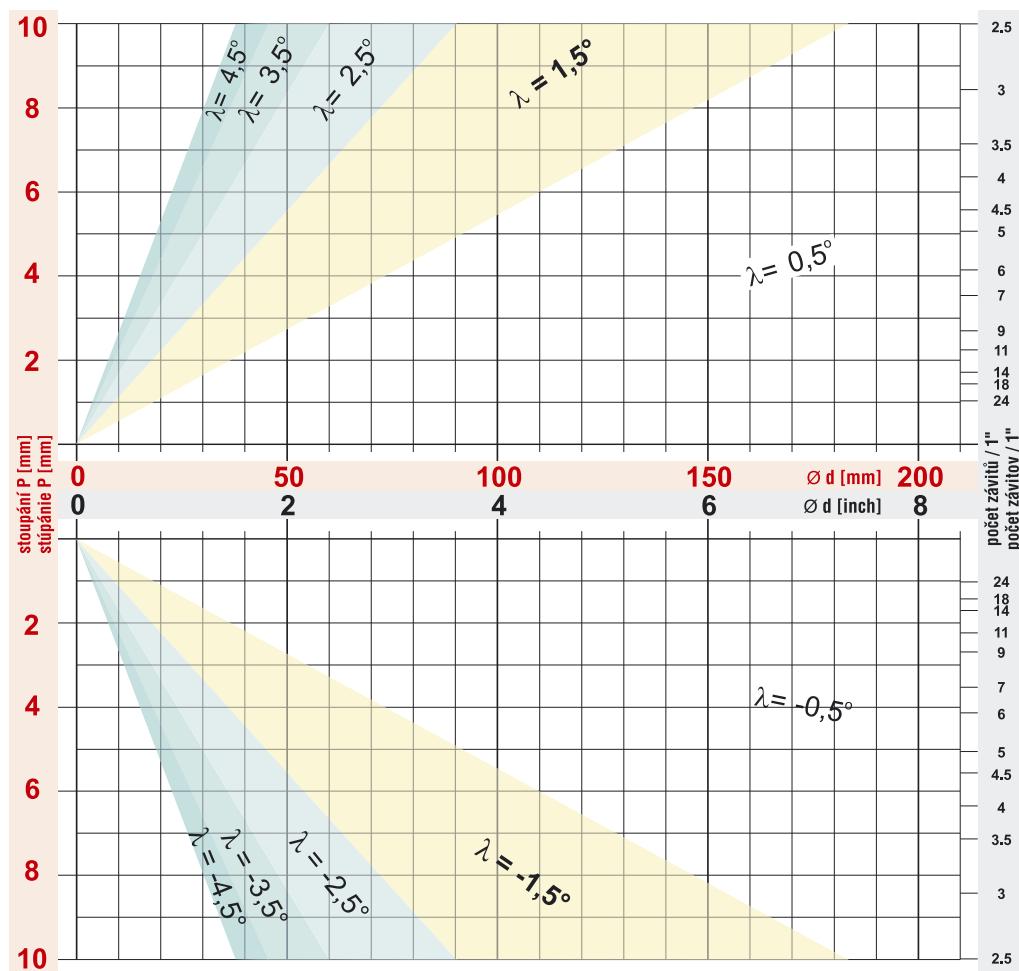

DALŠÍ INFORMACE	OPOTŘEBENÍ OPOTREBOVANIE	GEOMETRIE VBD GEOMETRIA VRD	OBRÁBENÉ MATERIÁLY OBRÁBANÉ MATERIAĽY
DALŠIE INFORMÁCIE	VOLBA ŘEZÝCH PODMÍNEK VOLBA REZÝCH PODMIENOK	REZNÉ MATERIAĽY REZNE MATERIALY	VOLBA NÁSTROJE VOLBA NÁSTROJA

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

OBRÁBENÉ MATERIAĽY
OBRÁBANÉ MATERIAĽY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NÁSTROJA

GEOMETRIA VBD
GEOMETRIA VRD

REŽNÉ MATERIAĽY
REŽNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMIEK


OPOTREBENIE
OPOTREBOVANIE

DALŠIE INFORMÁCIE
DALSIE INFORMACIE

Dělení třísky, metody a velikost přísvu.

Pro úběr celého profilu závitu existují tři různé metody přísvu a to radiální přísvu, boční přísvu, a střídavý přísvu.

Obrázek č. 7 / Obrázok č. 7

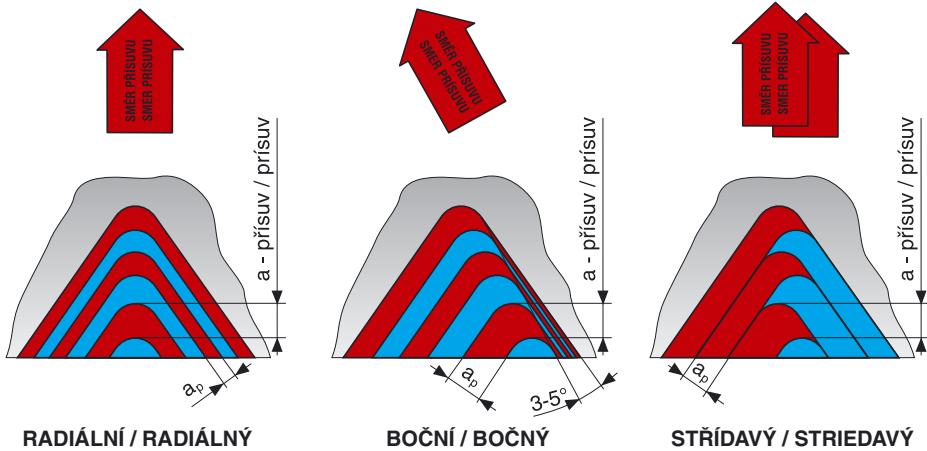

Delenie triesky, metódy a veľkosť prísvu.

Pre úber celého profilu závitu existujú tri rôzne metódy prísvu: radiálny prísvu, bočný prísvu, striedavý prísvu.

Volba príslušnej metody prísvu závisí na typu soustruhu, druhu obrábenejho materiálu a stoupání závitu.

Radiální přísvu - je nejjednodušší a nejčastěji používán. Přísvu je kolmý na osu rotace obrobku - úběr materiálu probíhá na obou bocích profilu. Napomáhá příznivé tvorbě třísky a tudíž rovnomenrnému opotřebení břitu. Je vhodný pro závity s menším stoupáním ($p < 1,5$ mm). Při vyšších posuvech může dojít u tohoto přísvu ke vzniku vibrací. Radiální přísvu je vhodný pro obráběné materiály dávající krátkou třísku a pro materiály, u kterých dochází ke zpevňování za studena - např. austenitické korozivzdorné oceli a oceli s nízkým obsahem uhlíku.

Boční přísvu - snižuje tepelné zatížení špičky břitu VBD a tím i snižuje opotřebení. Umožňuje i lepší tvar a odvod třísky. Používá se na závity se stoupáním $p > 1,5$ mm pro soustružení trapézových závitů. Nevýhodou je tření pravého bočního břitu o pravý bok profilu a následné nepravidelné opotřebení břitu i zhoršení jakosti obrobeneho povrchu na pravém boku profilu. V některých případech se používá boční přísvu s odklonem 3-5° - eliminuje tření na boku profilu.

Střídavý přísvu - doporučuje se u velkých stoupání závitu a materiálů tvořících dlouhou špatně utvářitelnou třísku. Výhodou je rovnomenrnější rozdelení úběru materiálu na oba boky a tím rovnomenrnější opotřebení břitu VBD. Klade větší nároky na programování obráběcího stroje.

Velikost přísvu a počet záběrů - jsou závislé na stoupání závitu. Pro různé typy závitů je lze volit podle tabulek. Uvedené hodnoty je nutno považovat za směrné-výchozí a lze je podle konkrétních zkušeností upravovat. V případě, že dojde k lomu břitu, doporučuje se snížit velikost přísvu a zvýšit počet záběrů. Velikost přísvu by neměla být nižší než 0,05 mm resp. při soustružení austenitických ocelí a měkkých ocelí je minimální přípustný přísvu 0,08 mm.

Volba príslušnej metody prísvu závisí na type sústruhu, druhu obrábanejho materiálu a stúpaniu závitu.

Radiálny prísvu - je najjednoduchší a najčastejšie používaný. Prísvu je kolmý na os rotácie obrobku - úber materiálu prebieha na obidvoch bokoch profilu. Napomáha príaznivej tvorbe triesky a rovnomenrnému opotrebeniu ostria. Je vhodný pre závity s menším stúpaním ($p < 1,5$ mm). Pri vyšších posuvech môže dôjsť pri tomto prísvu ke vzniku vibrácií. Radiálny posuv je vhodný pre obrábane materiály dávajúce krátku triesku a pre materiály, pri ktorých dochádza k spevňovaniu za studena, napr. austenitické korozivzdorné ocele a ocele s nízkym obsahom uhlíka.

Bočný prísvu - znížuje tepelné zatíženie špičky ostria VRD a tým znižuje aj opotrebenie. Umožňuje aj lepší tvar a odvod triesky. Používa sa na závity so stúpaním $p > 1,5$ mm pre sústruženie trapézových závitov. Nevýhodou je trenie pravého bočného ostria o pravý bok profilu a následné nepravidelné opotrebenie ostria a zhoršenie akostí obrobeneho povrchu na pravom boku profilu. V niektorých prípadoch sa používa. Bočný prísvu s odklonom 3-5° - eliminuje trenie na boku profilu.

Striedavý prísvu - doporučuje sa pri veľkých stúpaniach závitov a materiáloch tvořiacich dlhú, zle utvárateľnú triesku. Výhodou je rovnomennejšie rozdelenie úberu materiálu na obidva boky a tým rovnomennejšie opotrebenie ostria VRD. Kladie väčšie nároky na programovanie obrábacieho stroja.

Velikosť prísvu a počet záběrov sú závislé na stúpaní závitu. Pre rôzne typy závitov je ich možné voliť podľa tabuľiek. Uvedené hodnoty je nutné považovať za východzie a možno ich podľa konkrétnych skúseností upravovať. V prípade, že dojde k lomu ostria, doporučuje sa znižiť velikosť prísvu a zvýšiť počet záběrov. Veľkosť prísvu by nemala byť nižšia ako 0,05 mm, resp. pri sústružení austenitických a mäkkých ocelí je minimálny prípustný prísvu 0,08 mm.

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABUĽKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 15a: M - metrický 60° - vnější / Tab. č. 15a: M - metrický 60° - vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM														
	stoupání [mm] / stúpanie [mm]														
	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.75	1.5	1.25	1.0	0.75	0.50
1	0,46	0,43	0,41	0,37	0,34	0,34	0,28	0,27	0,24	0,22	0,22	0,21	0,18	0,16	0,11
2	0,43	0,40	0,39	0,34	0,32	0,31	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	0,17	0,16	0,14	0,09
3	0,35	0,32	0,32	0,28	0,25	0,25	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14	0,12	0,11	0,07
4	0,30	0,28	0,27	0,24	0,22	0,21	0,18	0,17	0,16	0,14	0,14	0,11	0,11	0,07	0,06
5	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,08		
6	0,26	0,24	0,24	0,22	0,18	0,18	0,15	0,15	0,12	0,10	0,08				
7	0,24	0,21	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10					
8	0,23	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,13	0,11	0,08	0,08					
9	0,22	0,19	0,19	0,17	0,14	0,14	0,12	0,11							
10	0,19	0,18	0,18	0,16	0,13	0,12	0,11	0,08							
11	0,18	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10								
12	0,16	0,15	0,15	0,13	0,12	0,08	0,08								
13	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11										
14	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08										
15	0,13	0,12													
16	0,10	0,10													
hloubka profilu hlbka profilu	3,83	3,52	3,19	2,87	2,53	2,23	1,92	1,60	1,25	1,13	0,93	0,81	0,65	0,48	0,33

Tab. č. 15b: M - metrický 60° - vnitřní / Tab. č. 15b: M - metrický 60° - vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM														
	stoupání [mm] / stúpanie [mm]														
	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.75	1.5	1.25	1.0	0.75	0.50
1	0,46	0,43	0,42	0,37	0,34	0,32	0,28	0,26	0,23	0,22	0,20	0,17	0,17	0,16	0,10
2	0,43	0,40	0,40	0,34	0,31	0,30	0,26	0,25	0,21	0,20	0,18	0,17	0,15	0,13	0,08
3	0,35	0,33	0,32	0,28	0,24	0,24	0,21	0,18	0,17	0,15	0,15	0,14	0,11	0,10	0,07
4	0,30	0,26	0,26	0,23	0,21	0,19	0,16	0,15	0,15	0,13	0,13	0,10	0,09	0,07	0,06
5	0,26	0,22	0,22	0,21	0,18	0,17	0,14	0,13	0,12	0,10	0,11	0,09	0,09	0,08	
6	0,22	0,20	0,20	0,19	0,15	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08				
7	0,20	0,18	0,17	0,16	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08					
8	0,19	0,17	0,16	0,15	0,13	0,13	0,11	0,10	0,08	0,08					
9	0,18	0,16	0,16	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10							
10	0,16	0,15	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,08							
11	0,15	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09								
12	0,15	0,14	0,14	0,12	0,10	0,08	0,08								
13	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10										
14	0,13	0,12	0,10	0,10	0,08										
15	0,12	0,12													
16	0,10	0,10													
hloubka profilu hlbka profilu	3,54	3,25	2,96	2,65	2,33	2,05	1,78	1,48	1,17	1,05	0,85	0,75	0,60	0,46	0,31

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABULKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 16: W - Whitworth 55° - vnitřní i vnější / Tab. č. 16: W - Whitworth 55° - vonkajší i vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM																
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]																
	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20	26	28
1	0,49	0,46	0,45	0,38	0,37	0,32	0,30	0,29	0,28	0,28	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18
2	0,46	0,43	0,43	0,36	0,35	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,22	0,22	0,22	0,21	0,18	0,17	
3	0,38	0,38	0,38	0,30	0,29	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14
4	0,36	0,33	0,32	0,26	0,25	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,15	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12
5	0,34	0,29	0,28	0,22	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,08	0,08
6	0,31	0,25	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,11	0,08	0,08	0,08		
7	0,29	0,24	0,22	0,19	0,18	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,09	0,08				
8	0,27	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13	0,13	0,12	0,08	0,08						
9	0,24	0,20	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,08								
10	0,22	0,18	0,18	0,15	0,14	0,12	0,12	0,08									
11	0,20	0,17	0,17	0,14	0,12	0,12	0,08										
12	0,19	0,16	0,15	0,14	0,08	0,08											
13	0,17	0,15	0,12	0,12													
14	0,15	0,14	0,10	0,10													
15	0,12	0,12															
16	0,10	0,10															
hloubka profilu hlbka profilu	4,29	3,82	3,44	2,90	2,50	2,17	1,93	1,76	1,58	1,45	1,20	1,13	1,01	0,96	0,92	0,72	0,69

Tab. č. 17a: UN - americký UN 60° - vnější / Tab. č. 17a: UN - americký UN 60° - vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM																	
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]																	
	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	24	28	32
1	0,47	0,45	0,43	0,36	0,35	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,25	0,23	0,22	0,23	0,20	0,19	0,17	0,17
2	0,44	0,41	0,40	0,34	0,33	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,24	0,22	0,21	0,21	0,19	0,17	0,15	0,15
3	0,40	0,39	0,36	0,27	0,26	0,25	0,21	0,20	0,20	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,11	0,13
4	0,36	0,31	0,31	0,23	0,22	0,21	0,20	0,17	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,10	0,08
5	0,32	0,26	0,26	0,22	0,21	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,10	0,08	0,08	
6	0,27	0,23	0,23	0,20	0,19	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,08	0,08			
7	0,25	0,21	0,20	0,18	0,17	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10	0,08					
8	0,23	0,20	0,19	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11	0,08	0,08	0,08						
9	0,22	0,18	0,19	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,08									
10	0,21	0,17	0,18	0,14	0,12	0,12	0,11	0,08										
11	0,19	0,16	0,17	0,13	0,11	0,11	0,08											
12	0,18	0,15	0,15	0,12	0,08	0,08												
13	0,16	0,14	0,12	0,11														
14	0,15	0,14	0,10	0,10														
15	0,12	0,12																
16	0,10	0,10																
hloubka profilu hlbka profilu	4,07	3,62	3,29	2,71	2,33	2,08	1,84	1,66	1,52	1,39	1,29	1,19	1,05	0,94	0,84	0,70	0,60	0,53

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABUĽKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 17a: UN - americký UN 60° - vnitřní / Tab. č. 17a: UN - americký UN 60° - vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM																	
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]																	
	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	24	28	32
1	0,44	0,41	0,42	0,35	0,34	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,25	0,23	0,22	0,23	0,20	0,18	0,17	0,17
2	0,41	0,38	0,38	0,33	0,32	0,28	0,26	0,25	0,23	0,23	0,20	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
3	0,39	0,34	0,33	0,25	0,24	0,22	0,19	0,18	0,18	0,18	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,09	0,10
4	0,33	0,28	0,27	0,21	0,21	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08
5	0,28	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	
6	0,24	0,20	0,20	0,16	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08			
7	0,22	0,19	0,18	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08					
8	0,21	0,18	0,17	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08						
9	0,20	0,17	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,08									
10	0,18	0,16	0,15	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08										
11	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08											
12	0,16	0,14	0,14	0,11	0,08	0,08												
13	0,15	0,14	0,12	0,11														
14	0,14	0,13	0,10	0,10														
15	0,12	0,12																
16	0,10	0,10																
hloubka profilu hlbka profilu	3,74	3,32	2,99	2,46	2,13	1,88	1,66	1,49	1,36	1,25	1,14	1,06	0,93	0,84	0,76	0,64	0,56	0,49

Tab. č. 18: NPT - NPT 60° - vnitřní i vnější / Tab. č. 18: NPT - NPT 60° - vnútorný i vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM				
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]				
	8	11,5	14	18	27
1	0,28	0,25	0,24	0,22	0,19
2	0,25	0,22	0,22	0,18	0,15
3	0,22	0,18	0,17	0,15	0,13
4	0,19	0,16	0,15	0,14	0,11
5	0,18	0,16	0,14	0,13	0,09
6	0,18	0,14	0,13	0,12	0,08
7	0,17	0,14	0,12	0,10	
8	0,17	0,12	0,10	0,08	
9	0,16	0,12	0,10		
10	0,16	0,10	0,08		
11	0,14	0,09			
12	0,13	0,08			
13	0,12				
14	0,11				
15	0,08				
hloubka profilu hlbka profilu	2,54	1,76	1,45	1,12	0,75

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABULKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 19a: RD - oblý 30° - vnější / Tab. č. 19a: RD - oblý 30° - vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM			
	4	6	8	10
1	0,44	0,33	0,29	0,26
2	0,40	0,29	0,26	0,25
3	0,34	0,25	0,21	0,23
4	0,32	0,23	0,19	0,20
5	0,28	0,20	0,18	0,16
6	0,26	0,18	0,16	0,12
7	0,24	0,16	0,14	0,10
8	0,22	0,15	0,12	0,08
9	0,20	0,14	0,10	
10	0,19	0,12	0,08	
11	0,17	0,10		
12	0,15	0,08		
13	0,12			
14	0,10			
hloubka profilu hlbka profilu	3,43	2,23	1,73	1,40

Tab. č. 19b : RD - oblý 30° - vnitřní / Tab. č. 19b: RD - oblý 30° - vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM			
	4	6	8	10
1	0,46	0,38	0,26	0,27
2	0,43	0,34	0,22	0,26
3	0,40	0,30	0,21	0,25
4	0,35	0,25	0,19	0,22
5	0,30	0,21	0,18	0,18
6	0,26	0,19	0,16	0,13
7	0,24	0,17	0,14	0,10
8	0,22	0,16	0,12	0,08
9	0,20	0,14	0,10	
10	0,19	0,12	0,08	
11	0,17	0,10		
12	0,15	0,08		
13	0,12			
14	0,10			
hloubka profilu hlbka profilu	3,59	2,44	1,66	1,49

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABUĽKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 20a: TR - trapéz 30° - vnější / Tab. č. 20a: TR - trapéz 30° - vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM											
	stoupání [mm] / stúpanie [mm]											
	14,0	12,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,5
1	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	0,23
2	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,33	0,28	0,25	0,24	0,22
3	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,27	0,24	0,21	0,20	0,18
4	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,25	0,20	0,17	0,17	0,14
5	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,29	0,27	0,23	0,19	0,15	0,14	0,12
6	0,35	0,32	0,32	0,30	0,29	0,26	0,25	0,21	0,18	0,13	0,13	0,08
7	0,34	0,30	0,31	0,29	0,28	0,26	0,23	0,20	0,16	0,13	0,11	
8	0,34	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,22	0,20	0,15	0,12	0,09	
9	0,34	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,18	0,15	0,12		
10	0,33	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,20	0,16	0,15	0,10		
11	0,33	0,29	0,25	0,24	0,23	0,22	0,18	0,15	0,14	0,10		
12	0,32	0,29	0,24	0,23	0,21	0,22	0,17	0,14	0,13	0,08		
13	0,32	0,28	0,23	0,22	0,20	0,20	0,17	0,13	0,10			
14	0,31	0,27	0,22	0,21	0,19	0,19	0,16	0,10				
15	0,31	0,25	0,22	0,21	0,19	0,17	0,14					
16	0,30	0,25	0,20	0,19	0,18	0,16	0,12					
17	0,30	0,24	0,19	0,18	0,17	0,12						
18	0,29	0,22	0,18	0,16	0,15							
19	0,28	0,20	0,17	0,15	0,13							
20	0,27	0,20	0,16	0,15								
21	0,23	0,19	0,15	0,13								
22	0,23	0,18	0,15									
23	0,21	0,17	0,13									
24	0,19	0,16										
25	0,17	0,15										
26	0,16	0,13										
27	0,16											
28	0,15											
29	0,13											
hloubka profilu hlôžka profilu	8,2	6,72	5,7	5,16	4,68	4,17	3,66	2,89	2,38	1,83	1,33	0,97

OBRÁBENÉ MATERIÁLY
OBRÁBANÉ MATERIÁLY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NÁSTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

ŘEZNÉ MATERIÁLY
REZNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMENOK

OPOTŘEBENÍ
OPOTREBOVANIE

DALŠÍ INFORMACE
DALŠIE INFORMÁCIE

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABULKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 20b: TR - trapéz 30° - vnitřní / Tab. č. 20b: TR - trapéz 30° - vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STUPANIM											
	stoupání [mm] / stúpanie [mm]											
	14,0	12,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,5
1	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	0,23
2	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,28	0,25	0,24	0,22
3	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,27	0,24	0,22	0,21	0,19
4	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,25	0,20	0,17	0,17	0,14
5	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,29	0,27	0,23	0,19	0,15	0,14	0,12
6	0,35	0,32	0,32	0,31	0,29	0,26	0,25	0,21	0,18	0,14	0,13	0,08
7	0,34	0,30	0,31	0,29	0,28	0,26	0,23	0,20	0,16	0,13	0,11	
8	0,34	0,30	0,29	0,29	0,27	0,26	0,22	0,20	0,15	0,12	0,09	
9	0,34	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,18	0,15	0,12		
10	0,33	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,20	0,16	0,15	0,10		
11	0,33	0,29	0,25	0,24	0,23	0,22	0,18	0,15	0,14	0,10		
12	0,32	0,28	0,24	0,23	0,21	0,22	0,17	0,14	0,13	0,08		
13	0,32	0,28	0,23	0,22	0,20	0,20	0,17	0,13	0,10			
14	0,31	0,27	0,22	0,21	0,19	0,19	0,16	0,10				
15	0,31	0,25	0,22	0,21	0,19	0,17	0,14					
16	0,30	0,25	0,20	0,20	0,18	0,16	0,12					
17	0,30	0,24	0,19	0,18	0,17	0,12						
18	0,29	0,22	0,18	0,16	0,15							
19	0,28	0,20	0,17	0,15	0,13							
20	0,27	0,20	0,16	0,15								
21	0,27	0,19	0,15	0,13								
22	0,23	0,18	0,15									
23	0,23	0,17	0,13									
24	0,21	0,16										
25	0,19	0,15										
26	0,17	0,13										
27	0,16											
28	0,16											
29	0,15											
30	0,13											
hloubka profilu hĺbka profilu	8,47	6,71	5,7	5,19	4,68	4,17	3,65	2,89	2,38	1,85	1,34	0,98

TABULKY DĚLENÍ TŘÍSKY
TABUĽKY DELENIA TRIEŠKY

Tab. č. 21a: ACME - ACME 29° - vnější / Tab. č. 21a: ACME - ACME 29° - vonkajší

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM							
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]							
	4	5	6	8	10	12	14	16
1	0,37	0,34	0,32	0,29	0,27	0,25	0,22	0,23
2	0,34	0,32	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20	0,21
3	0,30	0,25	0,23	0,21	0,20	0,17	0,18	0,18
4	0,27	0,23	0,21	0,17	0,18	0,14	0,15	0,14
5	0,25	0,22	0,18	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
6	0,24	0,20	0,18	0,13	0,12	0,12	0,11	0,08
7	0,21	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,08	
8	0,20	0,19	0,16	0,12	0,11	0,09		
9	0,20	0,18	0,16	0,12	0,11			
10	0,18	0,16	0,15	0,11	0,09			
11	0,17	0,15	0,14	0,11				
12	0,16	0,14	0,13	0,09				
13	0,16	0,13	0,11					
14	0,15	0,11						
15	0,14							
16	0,12							
hloubka profilu hlôbka profilu	3,46	2,83	2,41	1,88	1,57	1,22	1,07	0,96

Tab. č. 21b: ACME - ACME 29° - vnitřní / Tab. č. 21b: ACME - ACME 29° - vnútorný

počet záběrů počet záberov	SNIŽOVAT ŘEZNOU RYCHLOST ÚMĚRNĚ S ROSTOUCÍM STOUPÁNÍM ZNIŽOVAŤ REZNÚ RÝCHLOSŤ ÚMERNE S RASTÚCIM STÚPANIM							
	stoupání [záv./palec] / stúpanie [záv./palec]							
	4	5	6	8	10	12	14	16
1	0,37	0,34	0,32	0,29	0,27	0,25	0,22	0,23
2	0,33	0,31	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20	0,21
3	0,30	0,25	0,23	0,21	0,20	0,17	0,18	0,17
4	0,27	0,23	0,20	0,17	0,18	0,15	0,15	0,14
5	0,25	0,22	0,18	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12
6	0,23	0,20	0,18	0,14	0,12	0,12	0,11	0,08
7	0,21	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,08	
8	0,20	0,19	0,15	0,12	0,11	0,09		
9	0,20	0,17	0,15	0,12	0,11			
10	0,18	0,16	0,15	0,12	0,09			
11	0,17	0,15	0,14	0,11				
12	0,16	0,14	0,13	0,09				
13	0,16	0,13	0,11					
14	0,15	0,11						
15	0,14							
16	0,12							
hloubka profilu hlôbka profilu	3,44	2,78	2,38	1,90	1,59	1,23	1,07	0,95

OBRÁBENÉ MATERIÁLY
OBRÁBANÉ MATERIÁLY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NÁSTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

ŘEZNÉ MATERIÁLY
REZNE MATERIAŁY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMIENOK

OPOTŘEBENÍ
OPOTREBOVANIE

DALŠÍ INFORMACE
DALŠIE INFORMÁCIE

OBRÁBENÉ MATERIAĽY	OBRÁBANÉ MATERIAĽY
VOLBA NÁSTROJE	VOLBA NÁSTROJA
GEOMETRIA VBD	GEOMETRIA VBD
ŘEZNÉ MATERIAĽY	ŘEZNÉ MATERIAĽY
VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK	VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
OPOTREBENÍ	OPOTREBOVANIE
DALŠÍ INFORMACE	DALŠIE INFORMÁCIE

Tabuľka č. 22
Tabuľka č. 22

DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ
DOPORUČENÉ UTAHOVACIE MOMENTY SKRUTIEK

Označení šroubu Označenie skrutky	Utahovací moment [Nm]* Utahovací moment [Nm]*	Momentová rukojeť Momentová rukoväť	Dřík Driek	Specifikace / Špecifikácia		
				Šroubovák Skrutkovač	Šroub / Skrutka	
					Závit Závit	Délka [mm] Dĺžka [mm]
US 2505-T07P	0,9	MR-0,9	D-T7P	SDR T07P	M2,5	5,2
US 2506-T07P	0,9	MR-0,9	D-T7P	SDR T07P	M2,5	6,3
US 3007-T09P	2,0	MR-2,0	D-T9P	SDR T09P	M3	7,5
US 3510-T15P	3,0	MR-3,0	D-T15P	SDR T15P	M3,5	10,4
US 3510A-T15P	3,0	MR-3,0	D-T15P	SDR T15P	M3,5	10,4
US 3512-T15P	3,0	MR-3,0	D-T15P	SDR T15P	M3,5	12,5
US 3512A-T15P	3,0	MR-3,0	D-T15P	SDR T15P	M3,5	12,5
US 4008-T15P	3,5	MR-3,5	D-T15P	SDR T15P	M4	7,8
US 4011-T15P	3,5	MR-3,5	D-T15P	SDR T15P	M4	10,5
US 4512-T15P	5,0	MR-5,0	D-T15P	SDR T15P	M4,5	12,0
US 4014A-T20	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M4,5	14,0
US 5012-T15P	5,0	MR-5,0	D-T15P	SDR T15P	M5	12,0
US 45013-T20P	5,0	MR-5,0	D-T20P	SDR T20P	M5	13,0
US 46017-T20P	-	-	-	SDR T20P	M6	17,0
US 8020-T30P	-	-	-	SDR T20P	M8	20,0

*) Lze objednat momentové rukojeti + dříky s uvedenými momenty.
Je možné objednať momentové rukoväť + drieki s uvedenými momentami.


MAZÁNÍ ŠROUBŮ	MAZANIE SKRUTEK
Vzhledem k velkému teplotnímu namáhání upínacích šroubů doporučujeme jejich mazání vysoko kvalitnou mazací pastou MOLYKOTE 1000. Tuto pastu lze objednat shodným způsobem jako náhradní díly.	Vzhľadom k velkému teplotnému namáhaniu upínacích skrutiek doporučujeme ich mazanie vysoko kvalitnou mazacou pastou MOLYKOTE 1000. Túto pastu je možné objednať rovnakým spôsobom ako náhradné diely.

**POUŽITÍ KOLEČKA, INFORMACE NA KRABIČCE S VBD
POUŽITIE KOLIESKA, INFORMÁCIE NA KRABIČKE S VRD**

Tabuľka č. 23 / Tabuľka č. 23

KOLEČKO / KOLIESKO	POSTUP VÝPOČTU / POSTUP PRI VÝPOČTE
 <p>Kotouč natočte tak, aby průměr obrobku popř. frez byl nastaven v okénku. Vhodné otáčky lze pak odečíst na kotouči proti zvolené rychlosti.</p> <p>Pramet Pramet Tools, s.r.o. Uničovská 2, CZ - 787 53 Šumperk tel.: +420 649 / 38 11 11; fax: +420 649 / 21 54 01 e-mail: pramet-info@pramet.com; http://www.pramet.com</p>	<p>Příklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průměr obrobku / priemer obrobku $\varnothing 63 \text{ [mm]}$ - zvolená řezná rychlosť / rezná rýchlosť $v = 160 \text{ [m.min}^{-1}]$ <ol style="list-style-type: none"> 1) v okénku nastavíme průměr obrobku (63 mm) proti šipce v okénku nastavíme priemer obrobku (63 mm) proti šipke 2) na stupnicí řezné rychlosťi nalezneme zvolenou hodnotu (160 [m.min^{-1]}) na stupnicí reznej rychlosťi nalezneme zvolenou hodnotu (160 [m.min^{-1]}) 3) na obvodu modrého kolečka odečteme odpovídající otáčky (~ 800 [ot.min^{-1]}) na obvode modrého koliečka odčítame zodpovedajuce otáčky (~ 800 [ot.min^{-1]})

Obrázek č. 8 / Obrázok č. 8

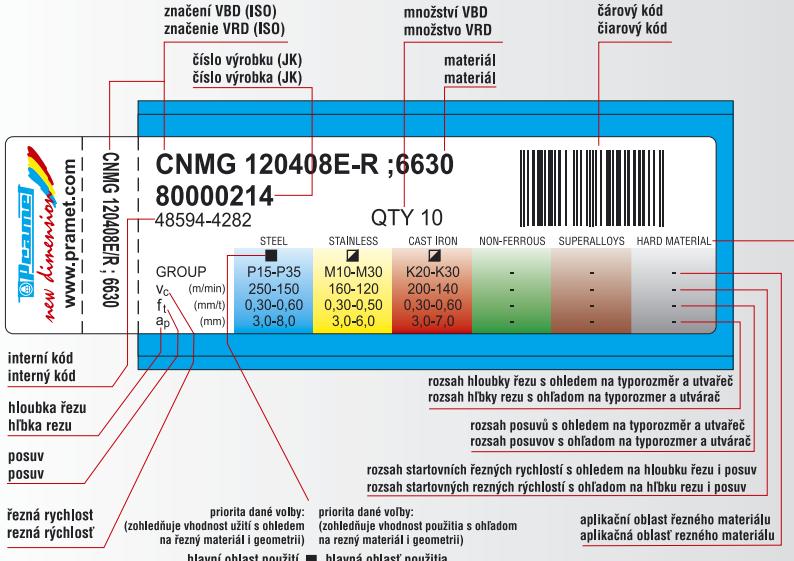INFORMACE NA KRABIČCE S VBD / INFORMÁCIE NA KRABIČKE S VRD		
		



**PŘEVODNÍ TABULKA TVRDOSTÍ
PREVODNÁ TABUĽKA TVRDOSTÍ**

Tabulka č. 24

		TVRDOST / TVRDOSŤ						TVRDOST / TVRDOSŤ			
		MEZ PEVNOSTI [MPa]	podle/podľa BRINELLA	podle/podľa VICKERSE	podle/podľa ROCKWELLA	podle/podľa ROCKWELLA	MEZ PEVNOSTI [MPa]	podle/podľa BRINELLA	podle/podľa VICKERSE	podle/podľa ROCKWELLA	podle/podľa ROCKWELLA
VOLBA NÁSTROJE VOLBA NÁSTROJA		Rm	HB	HV	HRB	HRC	Rm	HB	HV	HRB	HRC
GEOMETRIE VBD GEOMETRIA VRD		285	86	90	1190	-	1190	352	370	-	37,7
REZNÉ MATERIAĽY REZNE MATERIALY		320	95	100	56,2	-	1220	361	380	-	38,8
OPOTREBENÍ OPOTREBOVANIE		350	105	110	62,3	-	1255	371	390	-	39,8
VOLBA ŘEZNÝCH PODMINEK VOLBA REZNÝCH PODMIENOK		385	114	120	66,7	-	1290	380	400	-	40,8
DALŠÍ INFORMACE DALŠIE INFORMÁCIE		415	124	130	71,2	-	1320	390	410	-	41,8
		450	133	140	75	-	1350	399	420	-	42,7
		480	143	150	78,7	-	1385	409	430	-	43,6
		510	152	160	81,7	-	1420	418	440	-	44,5
		545	162	170	85,8	-	1455	428	450	-	45,3
		575	171	180	87,1	-	1485	437	460	-	46,1
		610	181	190	89,5	-	1520	447	470	-	46,9
		640	190	200	91,5	-	1555	456	480	-	47,7
		675	199	210	93,5	-	1595	466	490	-	48,4
		705	209	220	95	-	1630	475	500	-	49,1
		740	219	230	96,7	-	1665	485	510	-	49,8
		770	228	240	98,1	-	1700	494	520	-	50,5
		800	238	250	99,5	-	1740	504	530	-	51,1
		820	242	255	-	23,1	1775	513	540	-	51,7
		850	252	265	-	24,8	1810	523	550	-	52,3
		880	261	275	-	26,4	1845	532	560	-	53
		900	266	280	-	27,1	1880	542	570	-	53,6
		930	276	290	-	28,5	1920	551	580	-	54,1
		950	280	295	-	29,2	1955	561	590	-	54,7
		995	295	310	-	31	1995	570	600	-	55,2
		1030	304	320	-	32,2	2030	580	610	-	55,7
		1060	314	330	-	33,3	2070	589	620	-	56,3
		1095	323	340	-	34,4	2105	599	630	-	56,8
		1125	333	350	-	35,5	2145	608	640	-	57,3
		1155	342	360	-	36,6	2180	618	650	-	57,8

POZNÁMKY
POZNÁMKY

OBRÁBENÉ MATERIÁLY
OBRÁBANÉ MATERIÁLY

VOLBA NÁSTROJE
VOLBA NÁSTROJA

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

ŘEZNÉ MATERIAŁY
REZNE MATERIALY

VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK
VOLBA REZNYCH PODMIENOK

OPOTŘEBENÍ
OPOTREBOVANIE

DALŠÍ INFORMACE
DALŠIE INFORMÁCIE

DALŠÍ INFORMACE	OPOTREBENÍ OPOTREBOVANIE	VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK VOLBA REZNÝCH PODMIENOK	ŘEZNÉ MATERIALY REZNE MATERIALY	GEOMETRIE VBD GEOMETRIA VRD	VOLBA NÁSTROJE VOLBA NASTROJA
-----------------	-----------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

280

POZNÁMKY

POZNÁMKY