



NÁVOD K OBSLUZE

Mn-80

Zakázkové číslo vyražené na stroji:



obátem. Tento návod je Vás upozornění se zprávou pro
prošlechtem, obátem a uvedením stroje v chod. Nesmí by
jeho poslání, kdyby s jeho obsahem nebylo dočtu chce zájemcem
vedoucí oddělení a ti, kteří stroje přímo používají, k vyu-
žití jeho obsahu se všechny částmi. Hned počet jeho
vezly velkou pač. Díky tomu můžete po využití návodu
uvedením do chodu což zvláště, obátejte se ne jen. Nebe-
z jeho návodu, mohli byste a zanecháte dílce. Díky
jeho uvedením užete což chod stroje mnohem méně.

S vývojem výrobní techniky jde i vývoj strojů, jejichž
konstrukce jsou stále přizpůsobovány novým požadavkům
účelného obrábění. Nemůžeme proto zaručiti shodnost
návodu se strojem ve všech podrobnostech a žádáme
proto zákazníky, aby při výměně náhradních dílců uvedli
vždy typ stroje, zakázkové číslo součástky, aby objed-
návka mohla být vyřízena podle provedení dodaného stroje



Předmluva

Dovolujeme si Vám předložit tento návod s prosbou, aby ste mu věnovali svou pozornost a dobře se obeznámili s jeho obsahem. Tento návod má Vás seznámiti se správným postavením, obsluhou a uvedením stroje v chod. Nesplnil by své poslání, kdyby s jeho obsahem nebyli dobře obeznámeni vedoucí oddělení a ti, kdo stroj přímo obsluhují. Je velmi důležité seznámiti se se všemi částmi stroje před jeho věnovaní velkou péči. Budete-li se řídit pokyny uvedenými uvedením do chodu a zvláště obsluze stroje jest třeba v tomto návodu, ušetříte si čas a zamezíte ztrátám. Před uvedením stroje do chodu seznamte se velmi dobře a pečlivě se všemi obsluhovacími prvky. Pracovní přesnost každého stroje se kontroluje nejpřesnějšími měřicími přístroji. Pečlivost a důkladnost, s jakou se taťo kontrola provádí, zaručuje naprostou přesnost stroje v rámci přejímacích norem platných pro tento stroj. Proto je nutné při dopravě a usazování stroje počínati si opatrně, aby přesnost stroje byla zachována. Dodržíte-li všechny pokyny v návodu uvedené, bude te s přesností a výkonem stroje spokojeni. Přejeme Vám úspěšnou práci na našich strojích a nejlepší výsledky.



Návod k obsluze soustruhů pro jemnou mechaniku Mn-80

Doprava stroje a usazení.

Stroj opatřený ochranným nátěrem proti vlhkosti jest při dopravě přišroubován na silných dřevěných latích a obal taktéž pozůstává z latí, které chrání stroj před poškozením. Doporučujeme sejmouti se stroje ochranný obal až na stanoviště stroje, čímž se zabrání uražení nebo poškození některé části stroje.

Při usazování stroje na pracovním místě jest nutno stroj vyrovnat do vodováhy co nejpečlivěji. Jest to jedna z důležitých podmínek výrobní přesnosti stroje.

Uvedení stroje do chodu.

Po usazení stroje je tento nutno před spuštěním pečlivě očistiti od ochranného konservačního nátěru. Po promazání všech maznic stroje a všech pohybových dílů a ploch stiskne se tlačítko vypinače a pákou 4 spustí stroj. Spuštění stroje se provede na nejnižší otáčky, aby stroj měl možnost důkladného promazání. Nastavení otáčet pracovního vřetena udává tabulka připevněná na krytu výmenných kol.


Návod k seřízení ložisek vřeteníku.

Pracovní vřeteno běží v bronzových ložiskách, která jsou pro snadné seřízení radiální vůle opatřena vnějším kuželem a zajištěna matkami. Osová vůle jest vymezena kluzným kroužkem rovněž matkou zajištěným. Mazání třecích ploch obstarávají plstěné vložky, které ssají olej z jímek. Tyto je nutno denně dolévat vhodným vřetenovým olejem, zaručené jakosti.

Přední ložisko: šroub 26, který udržuje ložiskovou pánev v nastavené poloze se povolí. Pootočením doleva (předpokládá se s místa obsluhy) uvolní se matka 27 háčkovým klíčem. Matka 28 se v témže směru přitahuje tolík, až je možno vřetenem otáčeti s vynaložením malé síly. Pracuje-li stroj trvale ve vysokých otáčkách nesmí se vůle v ložisku vymeziti tolík, aby ložisko hřálo. Utažením matky 27 a šroubu 26 pojistí se nastavená poloha pánev.




Návod k obsluze soustruhů pro jemnou mechaniku Mn-80

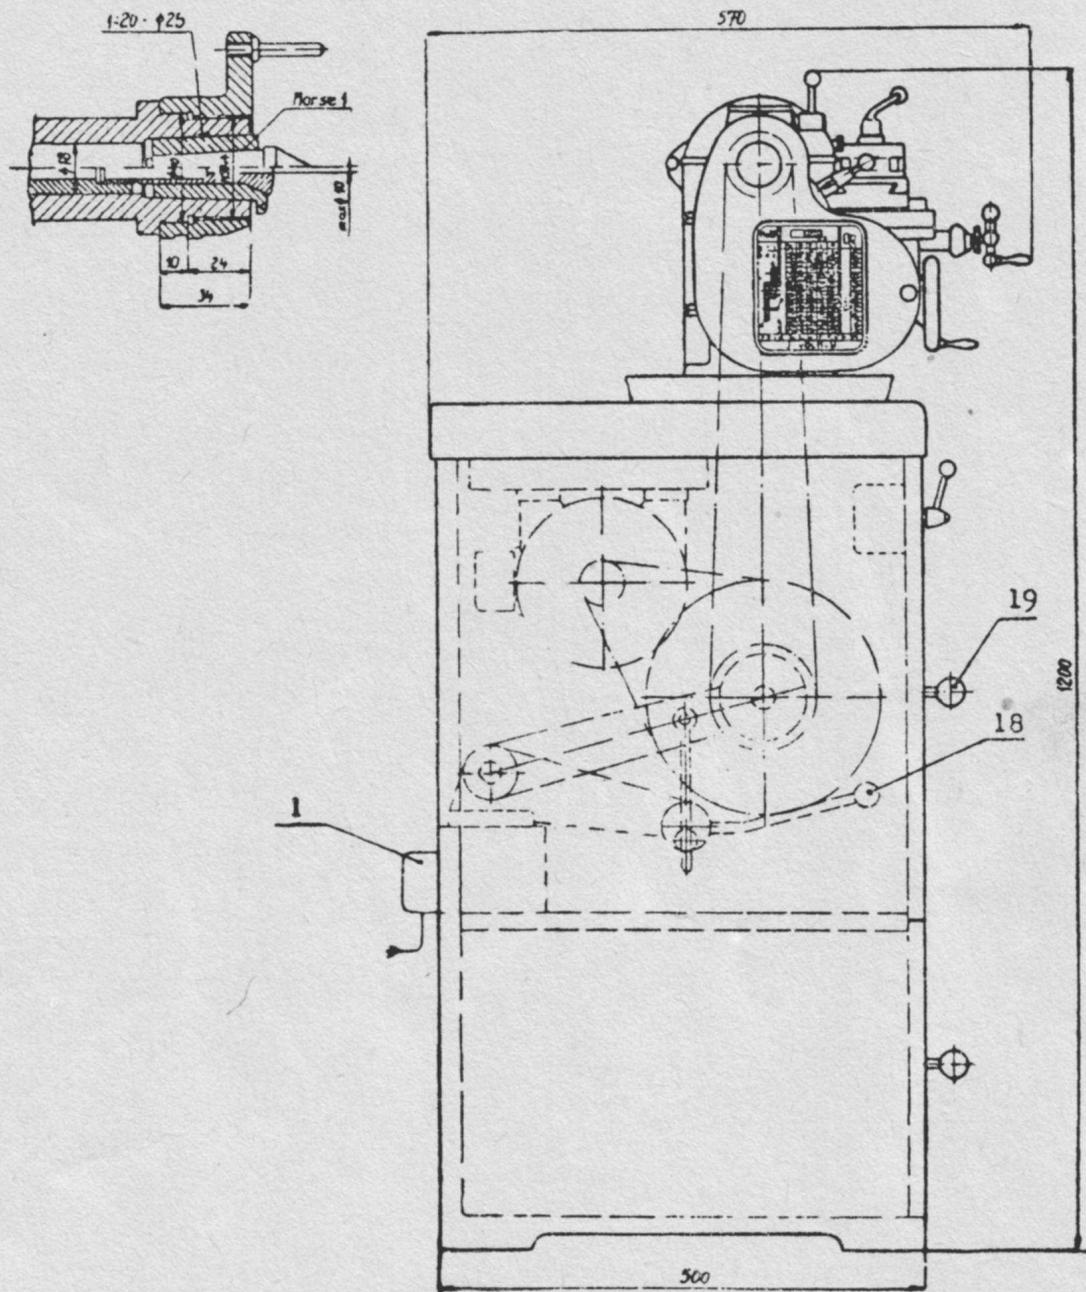

Části pro obsluhu stroje.

1. Skříňka se svorkovnicí pro připojení sítě.
2. Pojistky předřazené ochrannému vypinači a přepinači směru točení.
4. Páka přepinače směru točení pracovního vřetena.
5. Páka kleštinového upínání materiálu za běhu stroje.
6. Zdrsněné kolečko pro vyrovnání nepřesnosti upínacího materiálu.
7. Rukojeť páky trojáku pro obrácení směru posunu suportu.
9. Rukojeť víka krytu výmenných kol.


Návod k obsluze soustruhů pro jemnou mechaniku Mn-80

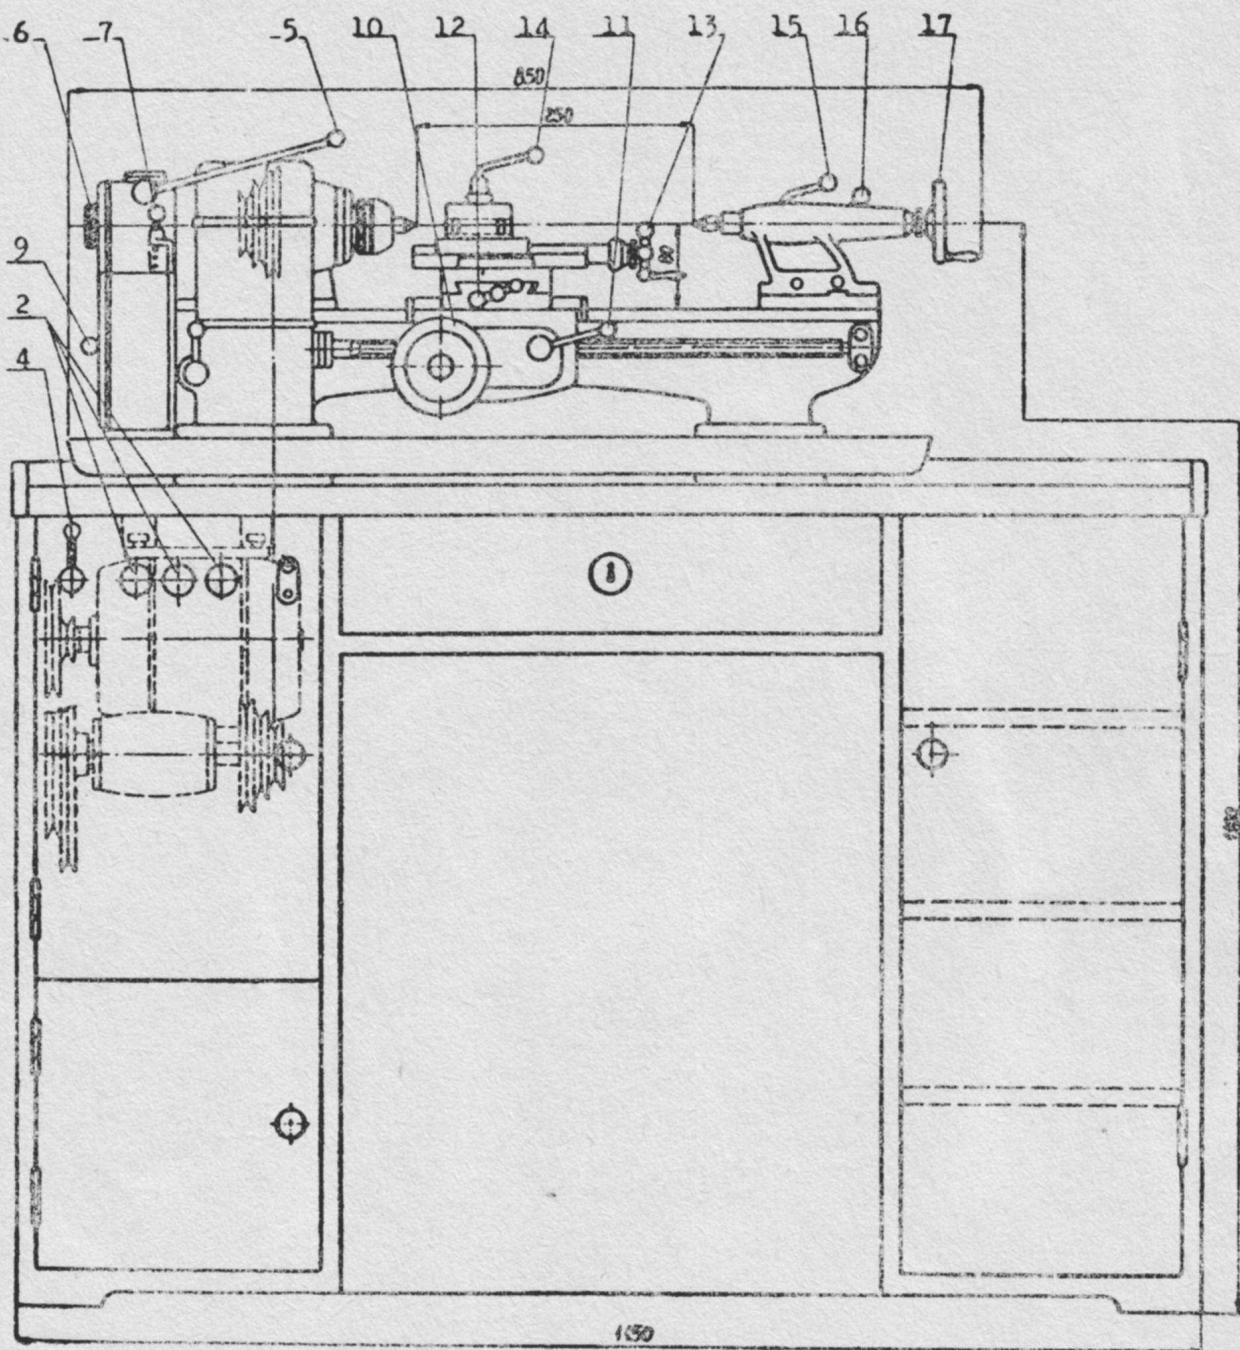

10. Ruční kolo pro podélné pojíždění suportu.
11. Páka pro zapínání matky při podélném posuvu a řezání závitu.
12. Rukojeť příčného posuvu suportových saní.
13. Rukojeť pro posuv horního suportu.
14. Páka pro utažení čtyřhranné nožové hlavy.
15. Páka pro utažení pinoly koníka.
16. Páka pro zajištění polohy koníka na loži.
17. Ruční kolo pro posun pinoly koníka.
18. Páka pro uvolnění řemenu při změně poměru převodových stupňů.
19. Knoflíky dvírek stolu.


Zadní ložisko: toto se zatahuje obdobně povolením šroubu 29 pomocí matky 30. Zpětným dotažením šroubu 29 se pánev pojistí.

Osová vůle: aby se vřeteno otáčelo s nejmenší přípustnou osovou vůlí, nutno dbát toho, aby se mezi kluzný kroužek 31 a řemenici 32 nedostala nečistota.

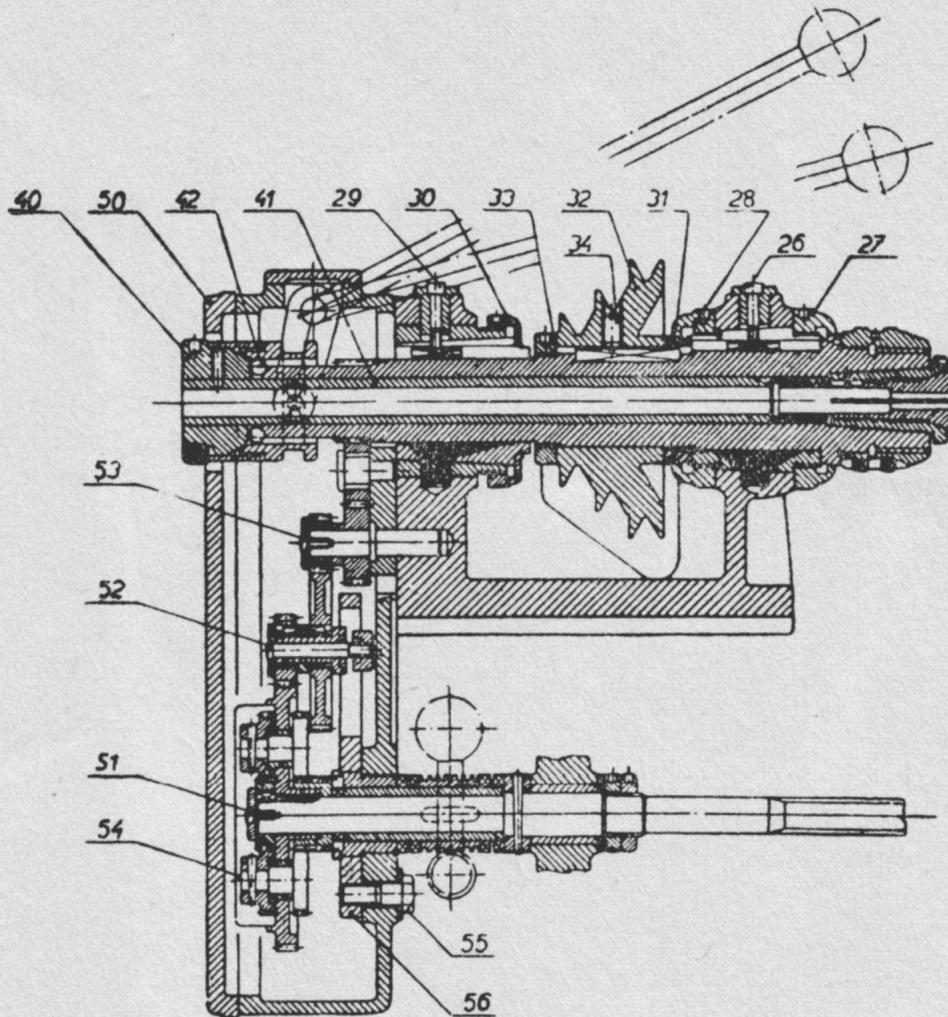

Při seřizování osové vůle se povolí červ 34 a matka 33 se háčkovým klíčem doleva s citem přitáhne. Je-li vůle správně vymezena, dotáhne se zpět červ 34.

Upozornění: vymezení ložiskových vůl má prováděti zkušený odborník, neboť jest třeba při seřízení vycvičeného citu a odpovědnosti za nerušený a přesný chod stroje.

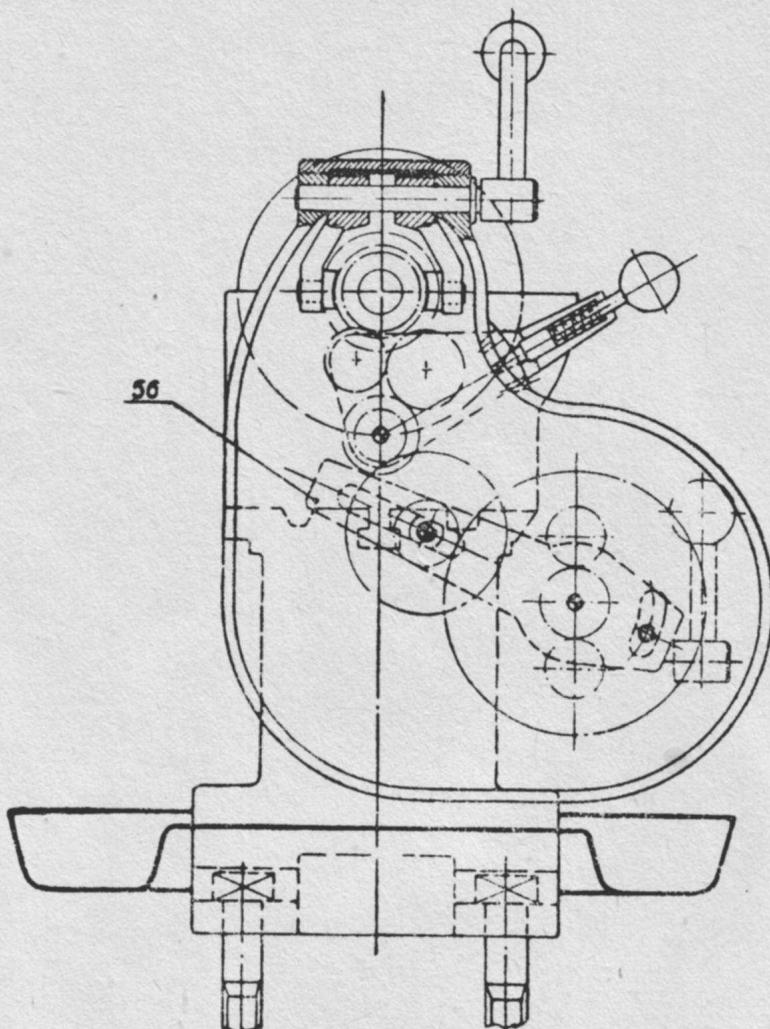

Výměna kleštiny.


Matkou 40, která jest spojena s upínací trubkou 41, točíme vlevo a tím vyšroubujeme kleštinu ze závitu. Opačně po vložení jiné kleštiny tuto utáhneme. Nutno dbáti toho, aby nevypadly upínací válečky 42. Nepracujeme-li s kleštinovým upínáním a vyjmeme-li upínací trubku 41 s matkou 40, nutno válečky 42 také vyjmouti. Před opětovným vložením tyto namažeme tuhým mazivem (vaselinou).

Seřízení výmenných kol.

Pro běžné stoupání závitů je na vnitřní straně víka 50 připevněna tabulka. Při změně převodu povolime šrouby 51, 52, 53 a sejmeme podložky a ozubená kola. Planetové soukolí 54 s kolem o 100 zubech snímáme vždy, řežeme-li závit. Vždy když měníme kola, tyto vkládáme do záběru čistá a před spuštěním stroje kola namažeme. Šroubem 55 uvolňujeme a pojišťujeme lyru 56.

Křížový suport.


Vymezení vůle spodního šroubu pro příčný posuv je nutno provésti tak, že se uvolní šrouby 60 a 61 a šroubem 62 se matka šroubu, která jest rozříznuta, opatrně stáhne tak, až se vůle v závitu vymezí. Potom sě šrouby 60 a 61 znova utáhnou. Po nějakém

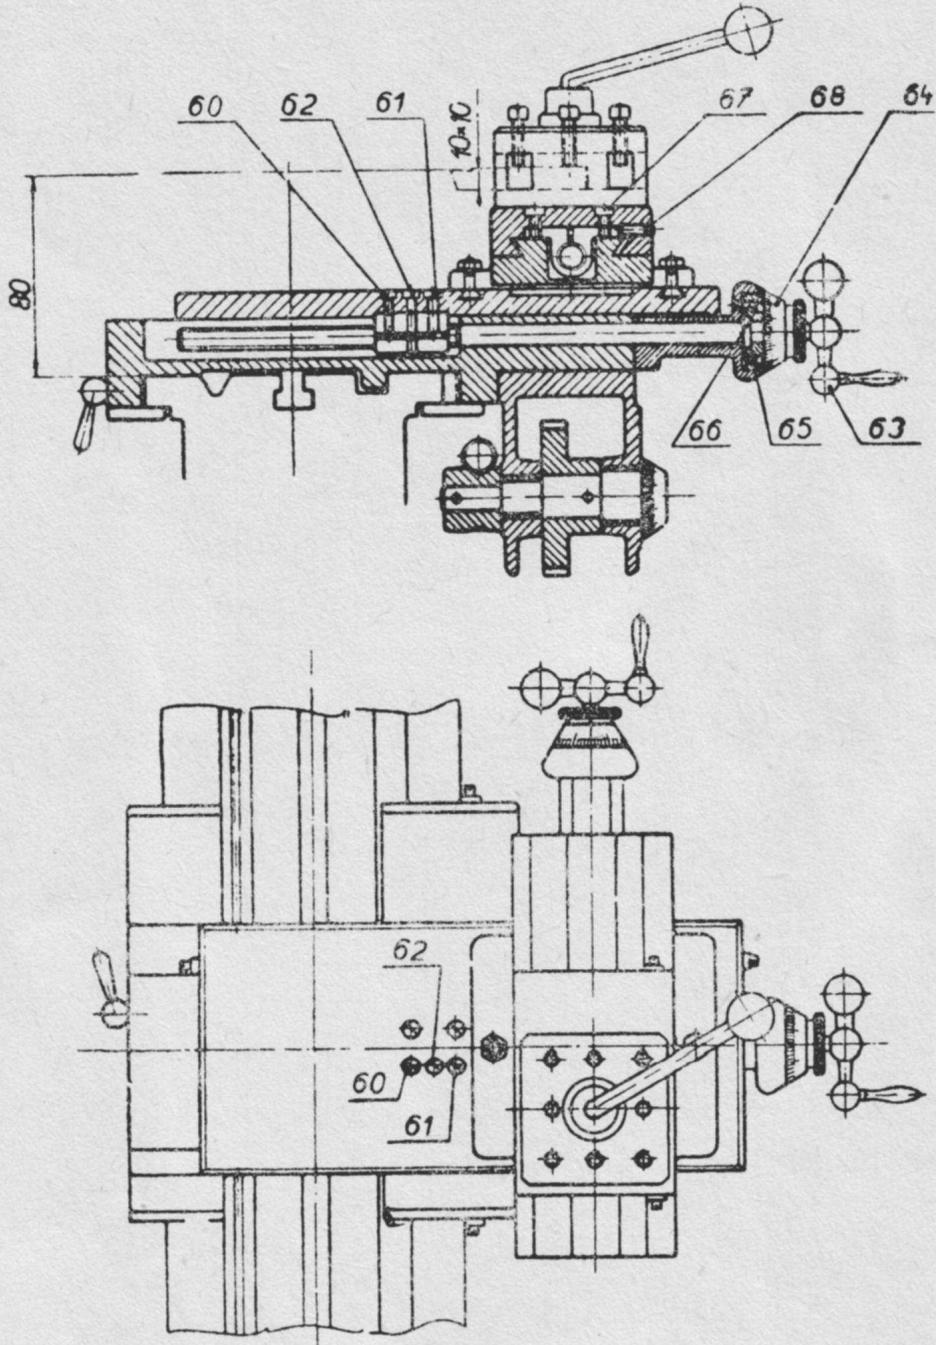

čase jest nutno sejmouti kličku 63, dělicí kroužek 64, uvolnití červy 65 a přitažením šroubu 66 vymezíme vůli, která vznikla opotřebováním nákrusu šroubu. Vůle v závitu horního suportu se vymezí tak, že se uvolní šrouby 67 a přitažením červů 68 se roz-

Návod k obsluze soustruhů pro jemnou mechaniku Mn-80


říznutá matka sevře. Opětným dotažením šroubu 67 se matka v nastavené poloze pojistí. Vúle v nákružku šroubu horního suportu se vymezí podobně jako u dílů spodního příčného.

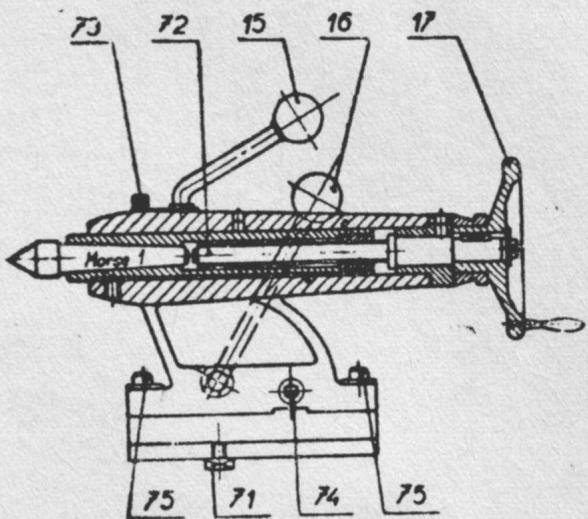

Koník.

Koník jest přestaviteľný po celé délce lože a v nastavené poloze se zajistí pákou 16. Polohu páky 16 jest možno nastaviti pootočením šroubu 71. Pákou 15 upínáme pinolu koníka v nastavené poloze. Šroubem 72 při zpětném pohybu pinoly uvolní se samočinně důlčík s Morse kuželem 1. Kolíček 73 kryje jímku oleje a jest možno před vložením soustruženého materiálu kolíkem namazati důlky. Pro soustružení tálých kuželů lze koník přestavěti šrouby 75, které povolíme a šroubem 74 přestavíme.


Návod k obsluze soustruhů pro jemnou mechaniku Mn-80

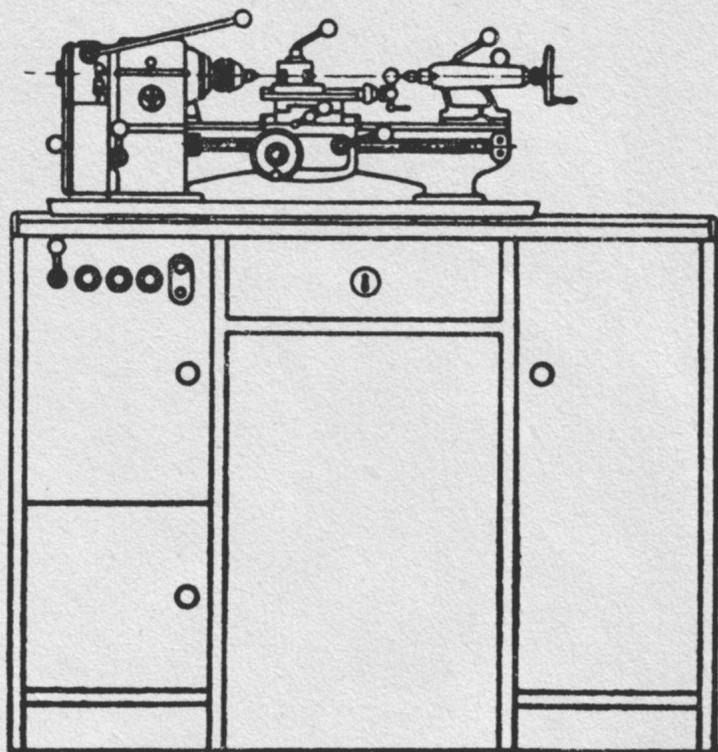

Hlavní technická data:

Výška vřetena nad ložem	mm	89
Výška vřetena nad suportem	mm	40
Rozpětí hrotů	mm	250
Šířka lože	mm	120
Točný průměr nad ložem	mm	150
Průměr tříčelistního skřícidla	mm	85
Kleština upíná do Ø	mm	10
Dosažitelné závity normálními výměnnými koly	mm	0,2-3
6 otáček vřetena	min.	150-1500
Vrtání pracovního vřetena	mm	18
Stoupání vodicího šroubu	mm	3
Potřebný výkon motoru 1500/min.	kW	0,25
Váha stroje s dřevěným stolem asi	kg	135


Mn 801

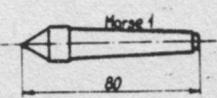


Mn 808




Mn 802

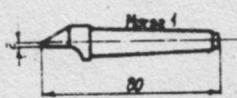


Mn 809

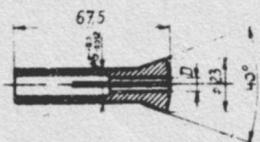


Mn 803

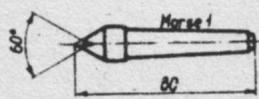


Mn 804

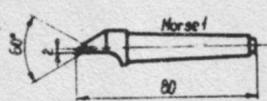


Mn 810

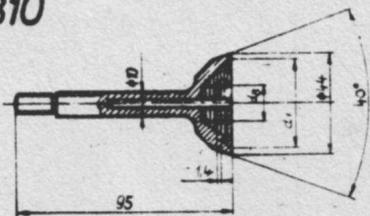


Mn 805

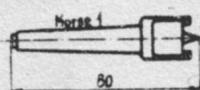


Mn 811

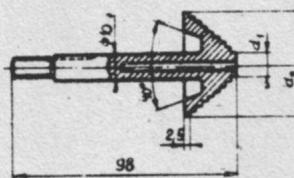


Mn 806

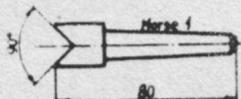


Mn 812

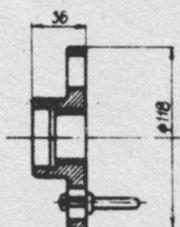


Mn 807

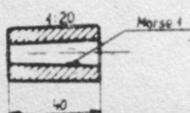


Mn 813

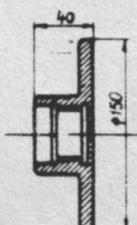


Mn 814

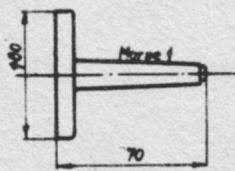


Mn 820

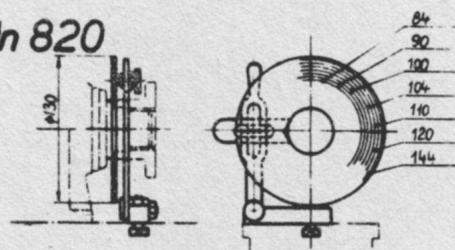


Mn 815

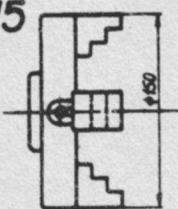


Mn 821

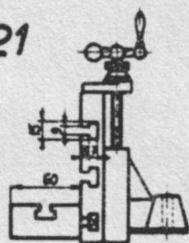


Mn 816

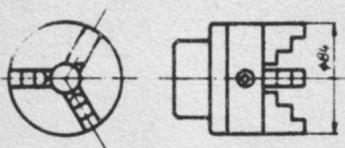


Mn 822

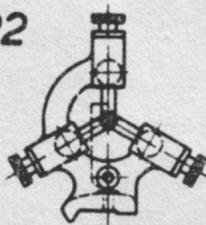


Mn 817

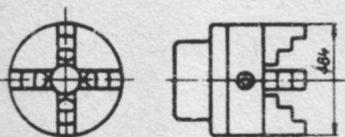


Mn 823

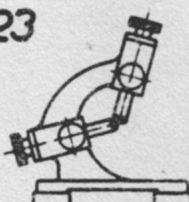


Mn 818

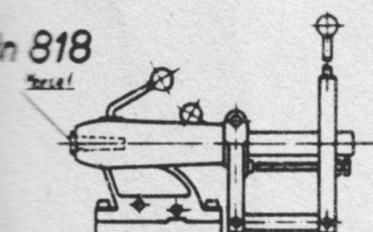


Mn 824

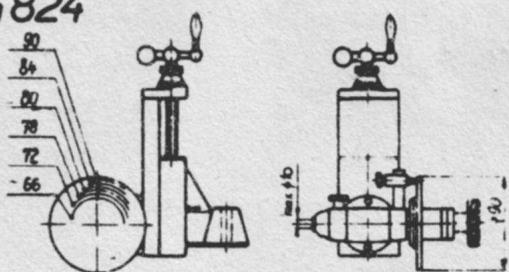

Mn 819

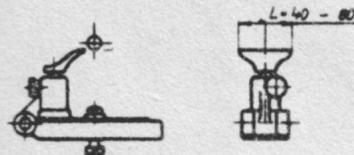

Mn 825

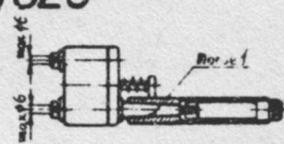

Doslov

Zkušenosní shrnuté v tomto návodu k obsluze jsou výsledkem naší dlouholeté a svědomité práce ve stavbě strojů a jsou také nejlepším předpokladem k nejehospodárnějšímu využití stroje. Všechny díly našich strojů jsou zhotoveny z nejvýhodnějších materiálů za využití nejmodernějších výrobních poslupů a kontrolních zařízení. Při dodržování všech provozních předpisů může proto být docílena nejvyšší možná přesnost i výkonnost stroje při nejmenším opotřebení příslušných součástí. Vyskytou-li se však přes všechna opatření nějaké závady v provozu stroje, ať již zaviněné nedodržováním předpisů, neodbornou obsluhou nebo následkem náhodného poškození, jest bezpodmínečně nutno ihned vyřaditi stroj z provozu. Menší škody mohou být odstraňovány přímo ve Vaši dílně, aniž by tím utrpěla přesnost stroje. Při větších poškozeních doporučujeme, abyste nás o jejich rozsahu podrobně informovali, abychom Vám mohli posloužit potřebnými pokyny a eventuálními podklady k provedení opravy skutečně rychlé a účelné. Telefonické nebo telegrafické objednávky náhradních součástek řídíte výhradně na náš závod a k vůli pořádku prosíme o současné písemné potvrzení. V zájmu zajištění přesného vyřízení takových objednávek je nutno vždy uvést správné pojmenování součástky a zkratku nebo přesný popis její funkce ve stroji s udáním čísla vyraženého na poškozeném dílci, případně dílec načrtouť.

Děkujeme Vám

